
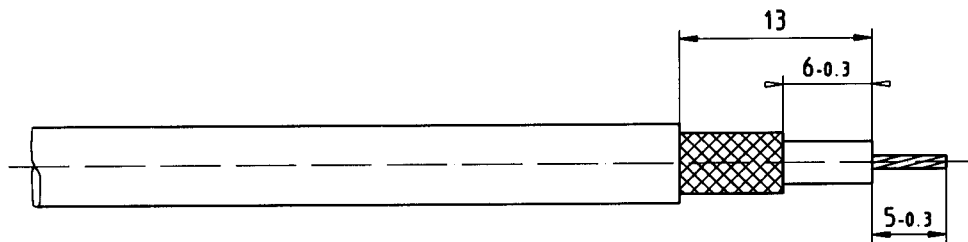


Montageanleitung: 53 P


Serie: N

Verbinder gerade
für flexible Kabel


Kabelbefestigung:
Innenleiter - gecrimpt
Außenleiter - gecrimpt

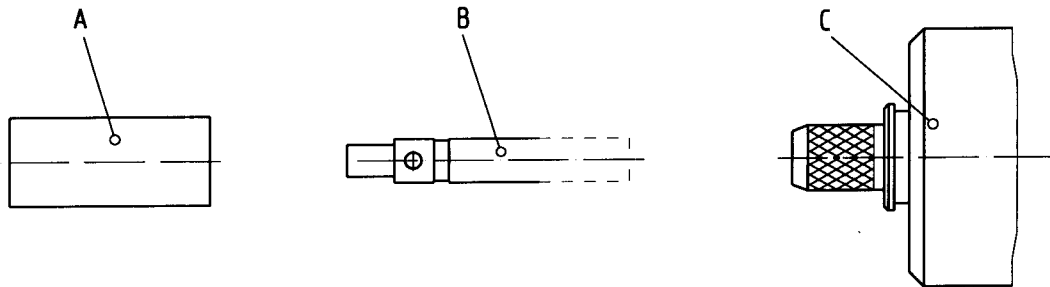

1) Kabel nach Zeichnung abisolieren.

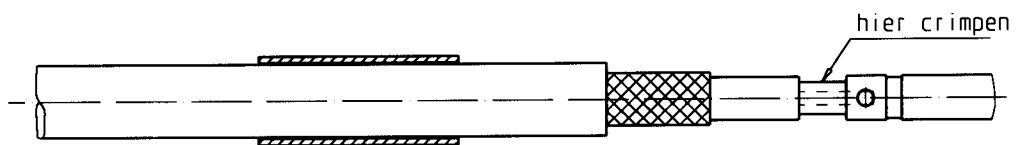

- 2) Crimphülse "A" auf das Kabel schieben.
- 3) Innenleiter "B" auf den Kabelinnenleiter bis an das Dielektrikum heranschieben und crimpen *).
- 4) Geflecht etwas aufweiten.

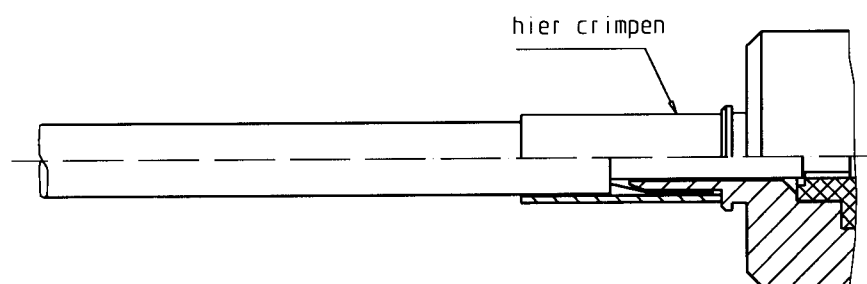

- 5) Das so vorbereitete Kabelende in den Steckerkörper "C" einschieben, bis der Innenleiter spürbar einrastet. Das Geflecht muß auf der Crimptülle zu liegen kommen.
- 6) Die Crimphülse über das Geflecht bis an den Steckerkörper heranschieben und möglichst nahe am Steckerkörper crimpen. *)

*) Die Artikelnr. des Crimpeinsatzes bitte der RT Liefervorschrift des zu verarbeitenden Koax Kontaktes entnehmen.

Iuer diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. (DIN 34)

				Rosenberger				Werkzeuge:			
				Hochfrequenztechnik				Abisolierwerkzeug			
				84526 Tittmoning				Crimpzange 11 W 150-000			
				Bearb. 31.05.96							
				Krautenb. Sa. M 2 : 1							
a	CAD-MTP	31.05.96	Kra. Sa	Gepr.	13.12.99			Blatt 1/1			
Zust.	Änderung	Datum	Name								